


Dimensions



كيفية وضع الأبعاد

PCD

①

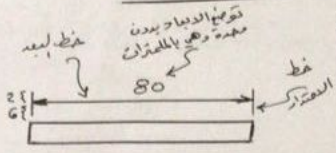


②

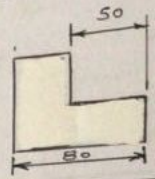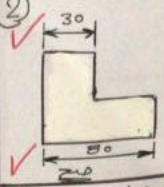


غير مقبول

③

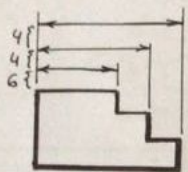


المساواة بين خطوط الأبعاد المتوازية

④


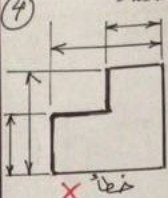


ترتيب خطوط الأبعاد وخطوط الامتداد

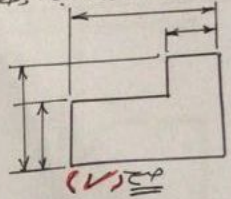



⑤

جنب تقاطع خطوط الامتداد مع خطوط الجسم

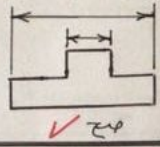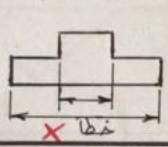


⑥

ترتيب مجموعات الأبعاد

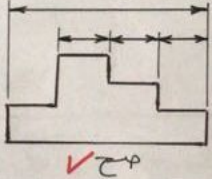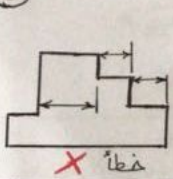


⑦

تقاطع خطوط الامتداد مع خطوط الجسم

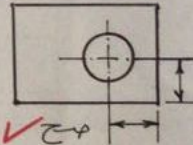



⑧

يترك مكان خيط الامتداد لرسم رأس السهم كما موضح ادناه

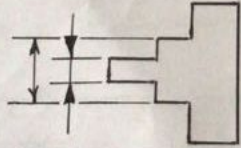


⑨

توضع الأبعاد الجانبية فوق خط البعد حيث تقرا من اليمين

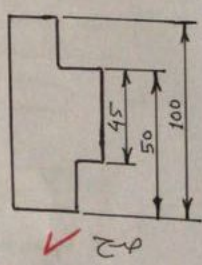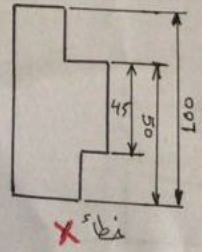




⑩

وضع الأبعاد في الحالة لضيقة

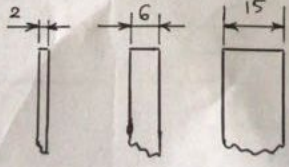


كيفية وضع الأبعاد Dimensions

 
11 يجب ان يكون الخط المرشد التابع للإشارة محورياً أي ان امتداده يمر بالمركز ولا يجوز تقاطع الخطوط المرشدة مع بعضها ويجب تقاطعها مع خطوط الأبعاد

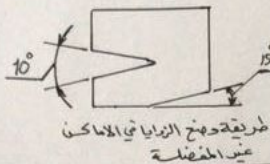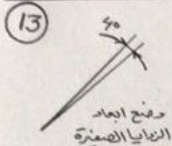

15 يمكن وضع بعد الزاوية أيضاً كما يلي في (P) و (ب)

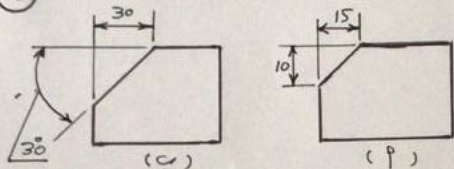


17 لا يجوز تكرار الأبعاد



 


18 وضع الأبعاد التقطيسية القطيس: عبارة عن توسيع لثقب ذو مقطع دائري إلى ثقب معين لغرض وضع داس برغي فيه ويكون بشكل اسطواني أو مخروطي وضع الأبعاد التقطيسية إما بشكل مباشر على الجسم (P) أو بواسطة ملاصقة تكتب على خط مرشد (ب)


 
ثقب تقطيس φ10 عمق 3





ثقب تقطيس φ10 عمق 5

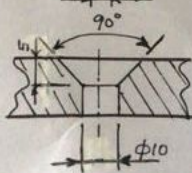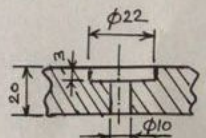 


12 على بعد الزاوية

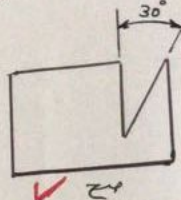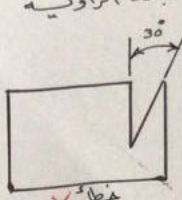

14 تجنب استعمال خط الجسم لوضع بعد الزاوية

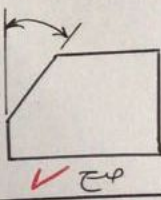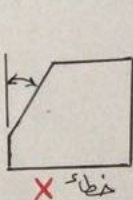

16 أبعاد الأقواس

 

انتبه! عند هزارة لتبين مركز القوس الكبير فيعمل تقدير من القوس ويبدأ خط البعد أيضاً القوس منكس الزاوية 90°

19 الملائمة: هو وضع الرمز إما بمقدار نسبة بحيث تكون الزاوية الحادة للرمز باتجاه الميل يذكر مقدار الميل كنسبة مئوية (5%, 10%)

