

حل مسائل (3) ١٨٨٨

قبل البدء برسم اللوحة نقوم باستخراج نسبة عشوائية للعينات
تقسمة عدد العيب على حجم العينة

العينات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
حجم عيب	10	12	9	4	3	8	10	19	7	5
النسبة العشوائية	0,10	0,12	0,09	0,04	0,03	0,08	0,10	0,19	0,07	0,05

خطوات رسم اللوحة

(1) استخراج الكمر المرزوي (\bar{P})

$$\bar{P} = \frac{\sum d}{N} = \frac{87}{(10)(100)} = 0,087$$

(2) حساب الانحراف المعياري (σ_P)


$$\sigma_P = \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}} = \sqrt{\frac{(0,087)(1-0,087)}{100}} = 0,0282$$

(3) حساب الكمرين الاعلى والادنى

$$UCL_P = \bar{P} + 2\sigma_P = 0,087 + (2)(0,0282) = 0,172$$

$$LCL_P = \bar{P} - 2\sigma_P = 0,087 - (2)(0,0282) = 0,029 \approx 0$$

(4) رسم اللوحة واستكمالها (نسب العيوب العشوائية اعلاه) على الرسم

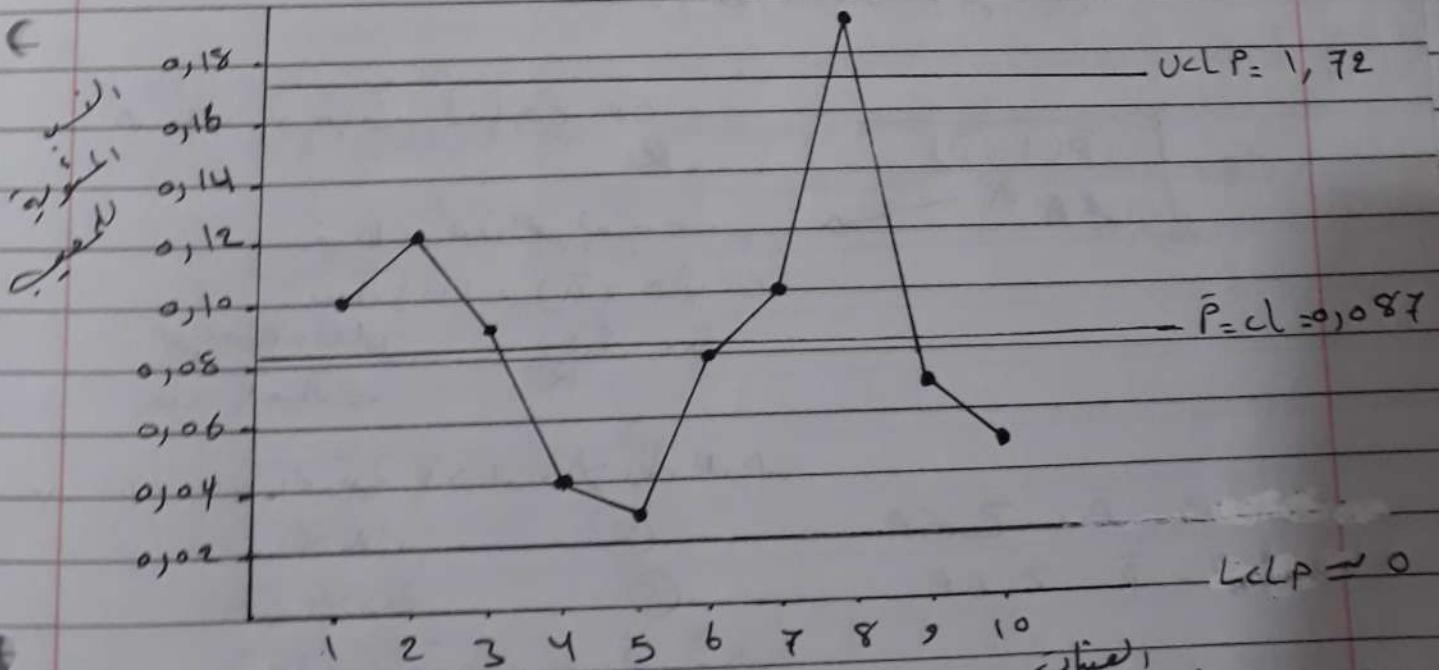

لا بد من تذكير ان جميع العينات هي داخل النطاق الاحصائي عند العينة (8)
خارج حدود النطاق ويتم استبعادها وامارة اعدادها بحساب الكمرود

* في حالة كون حجم العينة غير ثابت (متغير) يتم استعمال (ن) في الخطوة الثانية من خطوات رسم اللوحة (لوح نسبي لصيا) ب (ن)

وكما يأتي حجم العينة

$$CP = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

متوسط حجم العينة

$$\bar{n} = \frac{\sum Si^2}{K}$$

عدد

اما باقي خطوات رسم اللوحة فتبقى نفسها
 - ملاحظة مثال (١٩) م ١٩١

ب/ لوحة مخطط عدد العيوب في العينة Chart C / يعبر هذه اللوحة
 عن اعداد حقيقية وليس نسب مئوية

خطوات رسم اللوحة / عدد خطوات رسم هذه اللوحة (٣) خطوات، لبي (٤)

١ حساب الحد المركزي للوحة (ع)

$$\bar{c} = \frac{\sum ci}{n}$$

مجموع عدد لعيوب في تلك عينة / حجم العينة

٢ حساب الحدود الاعلى والادنى

الحد الاعلى

$$UCL = \bar{c} + 2\sqrt{\bar{c}}$$

الادنى

$$LCL = \bar{c} - 2\sqrt{\bar{c}}$$

٣ حيث ان قيمة (ح) يتم اظهارها في السؤال

٤ رسم اللوحة (اسم الحدود الاعلى والادنى، الحد المركزي ثم نقول
 بنقاط قيم (عدد العيوب) على الرسم)

٥ مراجعة مثال (٥) م ١٩٥

ثالثاً / عيانت القبول / وهو نوع الثالث من أنواع الاحراز
الاحصائية التي تستخدم فيما يتعلق بجودة

مكونات نوسين من انواع منها المواد للمأكد من جودتها عماد
العوضي شامل
العوضي بالعيانت (وهو ما يسمى بعيانت القبول)

العوضي شامل / ويعني اجراء الضوابط اللازمة لجمع الوحدات
(المنتجة او المستقرة) لغرض بيان جودتها من ابرز عيوب
هذه الطريقة في

- ٢- الجهد والتعب الذهني
- ب- ارتفاع كلفة هذه الطريقة (العوضي شامل)
- ٩- تستغرق وقت طويل

العوضي بالعيانت (عيانت القبول) / وهي احد انواع لغرض
وتتضمن سحب عيانت من المواد (المنتجة او المستقرة)
وتمثلها ثم يتم الحكم على جودة هذه الكمية استناداً
الى نتائج العوضي

- عن اهم فوايد عيانت القبول في
- ٢- يعد اقل دياً مقارنة بالعوضي شامل
- ب- تستغرق وقت وجهد اقل

غير ان هذه الطريقة غير دقيقة (بداية) قبل العوضي شامل

حل تمارين الفصل السادس

1)

$$R_1 = 15 - 11 = 4$$

$$R_2 = 17 - 14 = 3$$

$$R_3 = 18 - 13 = 5$$

$$R_4 = 18 - 15 = 3$$


$$R_5 = 17 - 12 = 5$$

الف) لوحة المدى R

$$2) \bar{R} = \frac{\sum R}{n} = \frac{20}{5} = 5 \text{ الحد المركزي}$$

$$3) UCL_R = D_4 \bar{R} = (2.115)(5) = 10.5 \text{ الحد الأعلى}$$

$$LCL_R = D_3 \bar{R} = (0)(5) = 0 \text{ الحد الأدنى}$$

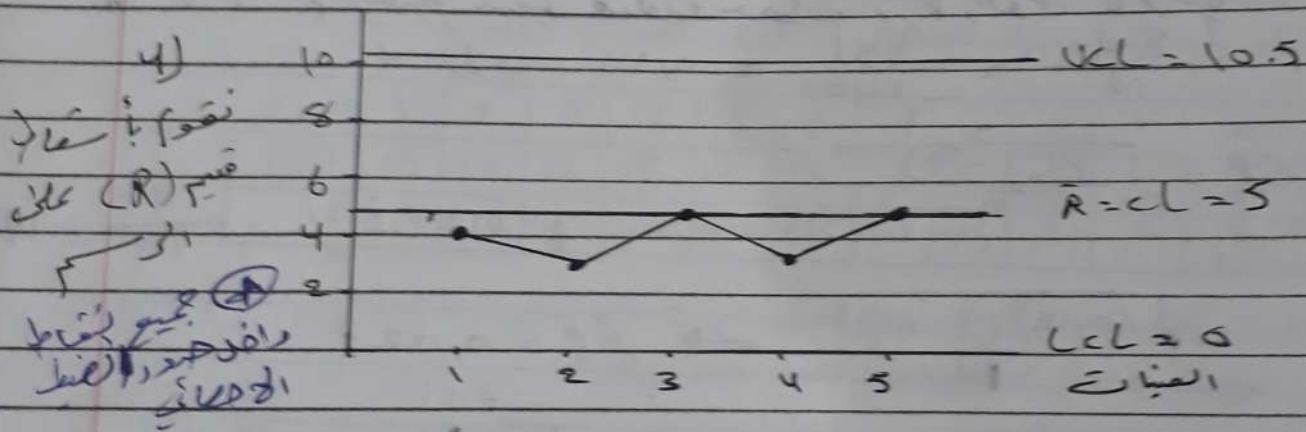

$$1) \bar{x}_1 = \frac{\sum x_1}{n} = \frac{80}{5} = 16$$

$$x_2 = \frac{78}{5} = 15.6$$

$$x_3 = \frac{77}{5} = 15.4$$

$$x_4 = \frac{81}{5} = 16.2$$

$$x_5 = \frac{74}{5} = 14.8$$

$$\sum x = 78$$

ب) لوحة الوسط الحسابي

$$2) \bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{78}{5} = 15.6 \text{ الحد المركزي}$$

$$3) UCL = \bar{x} + A_2 \bar{R} = 15.6 + (0.577)(5) = 18.485 \text{ الحد الأعلى}$$

$$LCL = \bar{x} - A_2 \bar{R} = 15.6 - (0.577)(5) = 12.115 \text{ الحد الأدنى}$$