

التجربة رقم (3)

أ - اسم التجربة :

(عملية المعادلة Normalizing)

ب - الغرض من التجربة :

- 1 . زيادة مقاومة الشد والمطيلية والمقاومة الصدمية في الصلب .
- 2 . تحسين قابلية الصلب للتشغيل .
- 3 . الحصول على لدونة جيدة دون الإضرار بصلادة ومقاومة العينة .
- 4 . تصغير الحجم الحبيبي للفولاذ وإزالة البنية الشجيرية .
- 5 . مجانسة البنية المجهرية وإزالة الإنعزال البلوري .

ج - وصف الجهاز :

في عملية المعادلة للصلب نستخدم عدد من الأجهزة كما مبين أدناه :

- 1 . جهاز اختبار الصلادة ، كما مبين في الشكل رقم (1) .
- 2 . فرن تسخين كهربائي خاص للعينات المعدنية ، كما مبين في الشكل رقم (2) .
- 3 . عينات معدنية تعرضت إلى عمليات تشكيل .



شكل رقم (2) : الفرن الكهربائي .



شكل رقم (1) : جهاز اختبار الصلادة .


د- خطوات العمل:

تتضمن طريقة العمل عدة مراحل تتلخص بما يلي :

- 1 . نختار عينات معدنية لغرض إجراء عملية المعادلة عليها .
- 2 . نقوم بقياس الصلادة للعينات بواسطة جهاز قياس الصلادة قبل إجراء المعاملة الحرارية .
- 3 . نضع العينات داخل الفرن ويتم التسخين لغاية (800 م°) .
- 4 . إبقاء العينات داخل الفرن لمدة نصف ساعة .
- 5 . إخراج العينات من الفرن وتبريدها في الهواء الساكن .
- 6 . نقوم بقياس الصلادة للعينات مرة ثانية .

● عملية المعادلة (Normalizing) :

هي عملية تسخين المعدن إلى درجة حرارة أعلى من درجة (Ac3) بنحو (30 – 50 م°) ثم التبريد في الهواء الساكن الأمر الذي يؤدي إلى تغيير شكله البلوري الداخلي . وتتم للمعادن التي قد تم طرقها أو كبسها لتحسين الخواص وإزالة الإجهادات الناشئة .
الشكل رقم (3) يوضح درجات الحرارة للمعاملات الحرارية ومن ضمنها عملية المعادلة .

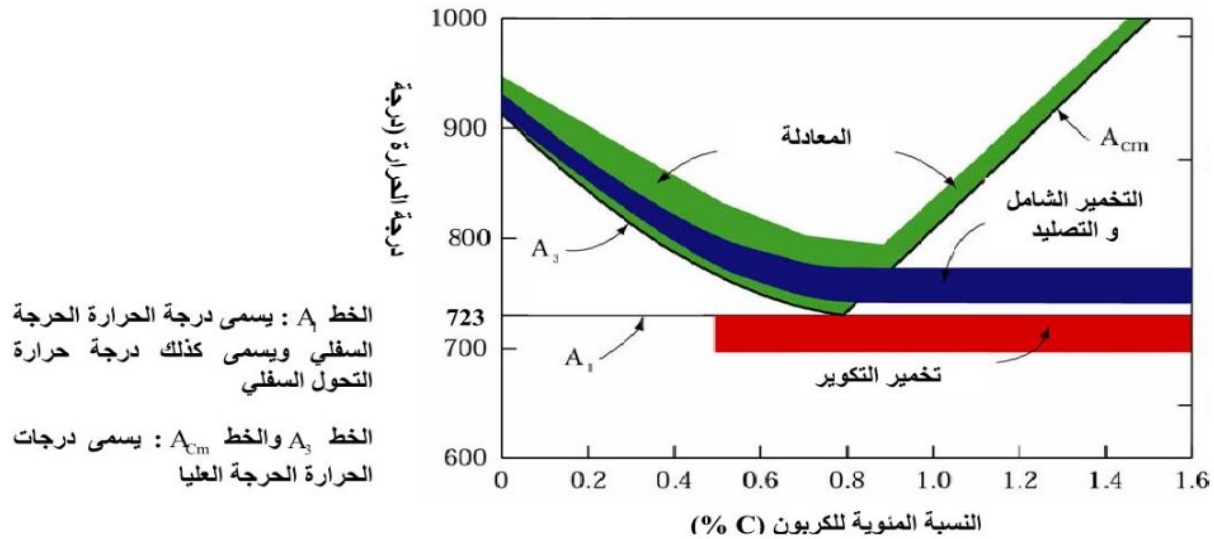

شكل رقم (3) : جزء من مخطط الاتزان الحراري للحديد والكربون الخاص بالمعالجات الحرارية ومن ضمنها المعادلة .


● نظرية المعادلة (Normalizing) :

تجري معاملة التطبيع أو المعادلة (Normalizing) بتسخين الفولاذ ما قبل اليوتكتويد إلى ما فوق الدرجة الحرجة العليا (A_3) والفولاذ ما بعد اليوتكتويد إلى ما فوق الدرجة (A_{cm}) بمقدار (50°C) . أي إن الفولاذ في كلتا الحالتين يجب أن يتحول كلياً إلى الأوستنايت . وعليه فإن الفولاذ اليوتكتويدي يكفي تسخينه إلى ما فوق درجة (A_1) بمقدار (50°C) لكي يتحول كلياً إلى الأوستنايت . في كافة الأحوال يتم التبريد اللاحق بعد عملية المعادلة في الهواء الساكن .

◀ يتجسد الهدف الأساسي من معاملة التطبيع في إنتاج فولاذ ذو صلادة ومقاومة شد أفضل مما هي عليه الحال في معاملة التخمير التام . كذلك فإنه لا بد من تسخين الفولاذ ما بعد اليوتكتويد إلى ما فوق درجة (A_{cm}) بحيث يصبح بالإمكان إذابة حلقة السمنتايت المحيطة بالبرلايت في هذا الفولاذ ، والتي هي السبب ليس فقط في ارتفاع صلادته ولكن أيضاً في انخفاض مقاومته للشد .

◀ تستعمل معاملة التطبيع أيضاً في تصغير الحجم الحبيبي ومجانسة البنية المجهرية .

◀ تختلف التغيرات الناتجة في البنية المجهرية وبالتالي في الخواص الميكانيكية للفولاذ في معاملة التطبيع عنها في معاملة التخمير التام ، وذلك بسبب اختلاف سرعة التبريد في الحالتين . ولنفس السبب فإن هذه التغيرات لا تتطابق مع ما يمكن تخمينه إستناداً إلى مخطط الأطوار . كما مبين في الشكل رقم (4) .

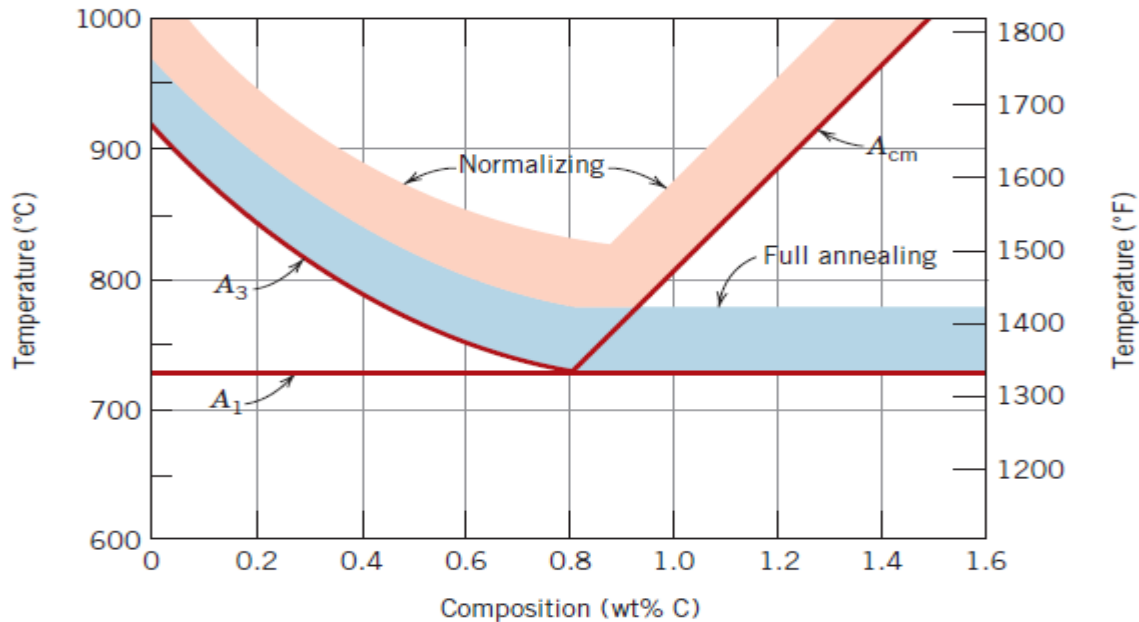

الشكل رقم (4) : يبين الفرق بين عملية المعادلة وعملية التخمير التام .

● التغيرات الأساسية الناتجة في أنواع الفولاذ الكربوني نتيجة معاملة التطبيع (Normalizing) :

1 . الفولاذ ما قبل اليوتكتويد (نسبة الكربون أقل من 0,8%) :

نظرا لإرتفاع سرعة التبريد نسبيا في هذه المعاملة ، فإن الوقت المتوفر لتكوين حلقة الفرايت في الفولاذ ما قبل اليوتكتويد سوف يكون قصيرا ، وبالتالي فإن هذه الحلقة سوف تكون رقيقة مقارنة مع سمك الحلقة المتكونة في حالة التخمير التام . إضافة إلى ذلك ولنفس السبب فإن طبقات الفرايت والسمنتايت ضمن البرلايت تكون أيضا رقيقة ، كل ذلك يؤدي إلى زيادة صلادة ومقاومة شد الفولاذ ما قبل اليوتكتويد وخفض مطيلته .


2 . الفولاذ ما بعد اليوتكتويد (نسبة الكربون أعلى من 0,8%) :

إن التبريد السريع نسبيا والذي يعقب معاملة التطبيع سوف يقلل من سمك حلقة السمنتايت المحيطة بالبرلايت في هذا النوع من الفولاذ . وتكون هذه الحلقة عادة غير متكاملة أو غير مستمرة وذلك بسبب تكورها أو تقطعها نتيجة الشد السطحي العالي للسمنتايت ، وقد تختفي هذه الحلقة كليا تحت ظروف معينة .
ونظرا لأن هذه الحلقة كانت السبب الأساس في إرتفاع صلادة هذا الفولاذ وأيضا في انخفاض مقاومته للشد نتيجة التقصف الناتج من هذه الصلادة العالية ، لذا فإن عدم استمرارية هذه الحلقة وتكورها نتيجة معاملة التطبيع سوف يزيد من مقاومة الشد ، إضافة إلى التغير في كافة الخواص الميكانيكية الأخرى مثل المطيلية ومقاومة الخضوع .
وتنتج زيادة إضافية في مقاومة الشد نتيجة كون طبقات الفرايت والسمنتايت ضمن البرلايت رقيقة ، كما سبق ذكره .

3 . الفولاذ اليوتكتويدي (نسبة الكربون تساوي 0,8%) :

تكون طبقات الفرايت والسمنتايت المتكونة في هذا الفولاذ نتيجة معاملة التطبيع رقيقة لنفس الأسباب المذكورة في الفقرتين السابقتين ، وهذا يفسر الزيادة الحاصلة في مقاومة الشد والصلادة مع الانخفاض في المطيلية .

الشكل رقم (5) يبين نطاق درجات الحرارة لمعاملة التطبيع لأنواع الفولاذ الثلاثة .

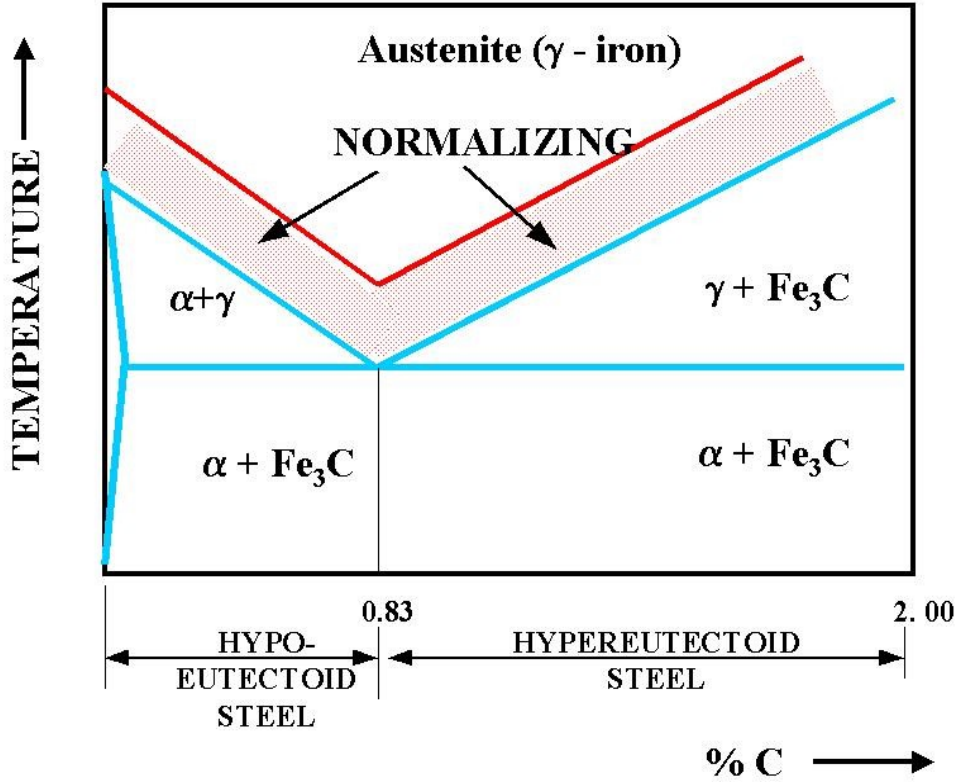

الشكل رقم (5) : يبين نطاق درجات الحرارة لمعاملة التطبيع لأنواع الفولاذ الثلاثة .

- ومن الملاحظات الجديرة بالاهتمام بخصوص معاملة التطبيع أو المعادلة (Normalizing) هي ضرورة تفادي التسخين في درجات الحرارة الأعلى من المذكورة والمحددة وتفادي المكوث الطويل في درجات حرارة معاملة التطبيع ، حيث إن ذلك يسبب نموا مفرطا في حجم حبيبات الاوستنايت والذي يؤثر بدوره سلبيا على الخواص الناتجة بعد المعاملة .

نموذج القراءات :

يتم أخذ ثلاث عينات وقياس الصلادة لها قبل وبعد إجراء عملية التطبيع أو المعادلة عليها .

	العينة الأولى		العينة الثانية		العينة الثالثة	
	قياس الصلادة قبل المعادلة	قياس الصلادة بعد المعادلة	قياس الصلادة قبل المعادلة	قياس الصلادة بعد المعادلة	قياس الصلادة قبل المعادلة	قياس الصلادة بعد المعادلة
1						
2						
3						

هـ . الحسابات :

يتم مناقشة النتائج المستحصل عليها من العينات التي أجريت عليها المعاملة الحرارية وتقديمها في تقرير مفصل .